

# Update procedure for XEV1Rxxx

## Pré-requis

Windows 10


PC « ouvert »

Faire une sauvegarde de configuration de la borne avant la mise à jour.


## Procédure

### Si pas de serveur DHCP :

- ➔ Brancher la borne directement sur le PC,
- ➔ Mettre une IP fixe sur le PC en 192.168.0.xxx (à part 192.168.0.100)

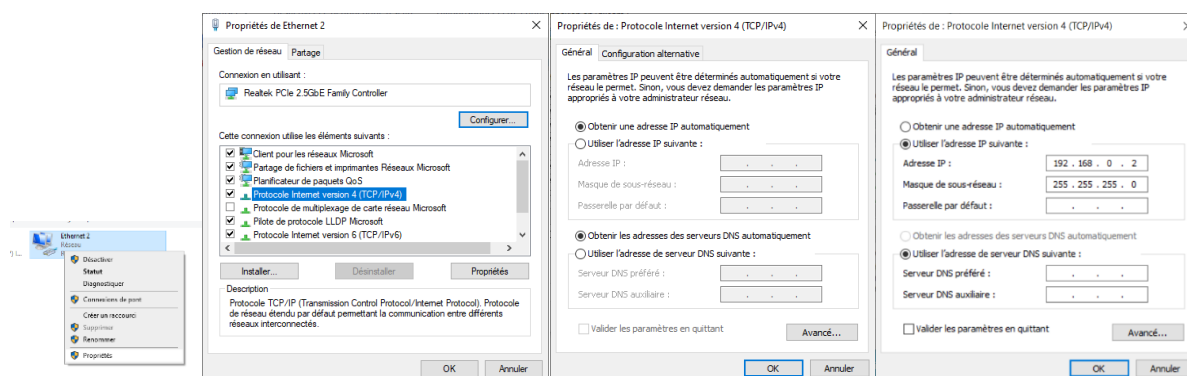

Par exemple : 192.168.0.2

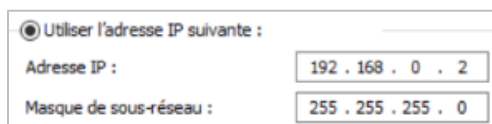


- Ouvrir le logiciel EVCS\_Updater\_v1.0.4.exe



- Noter l'adresse ws://xxxx présente dans le logiciel

Firmware update v1.0.4

Help

Update Charge point 


CP IP Address:

**WS Address:**


CP Model :

CP Id:


Firmware version:

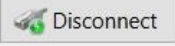**Device ready for operation...** 


Selected file :

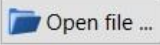


Information:

Approximate Ttime remaining:  


Information:

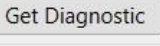Approximate Ttime remaining:  

- Ouvrir le configurateur de la borne



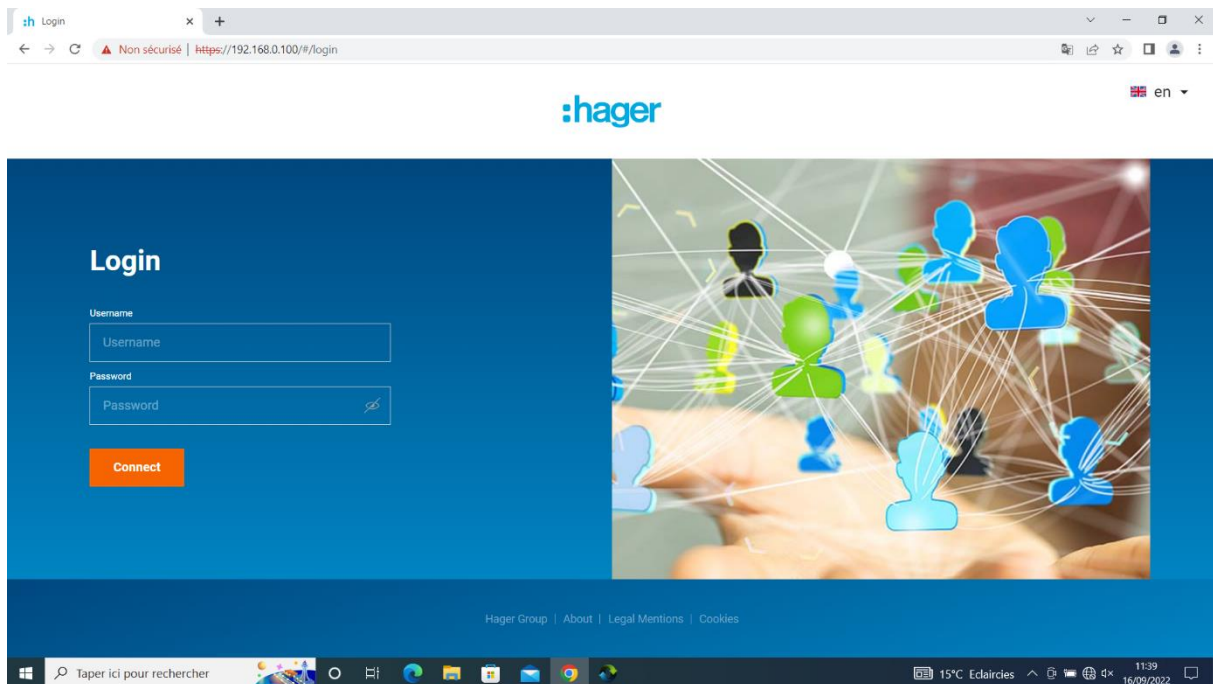


- Mettre en OCPP complet  
Mettre l'adresse présente dans l'update dans le champ « serveur OCPP ».  
Exemple : ws://192.168.0.2:9000/ocpp/


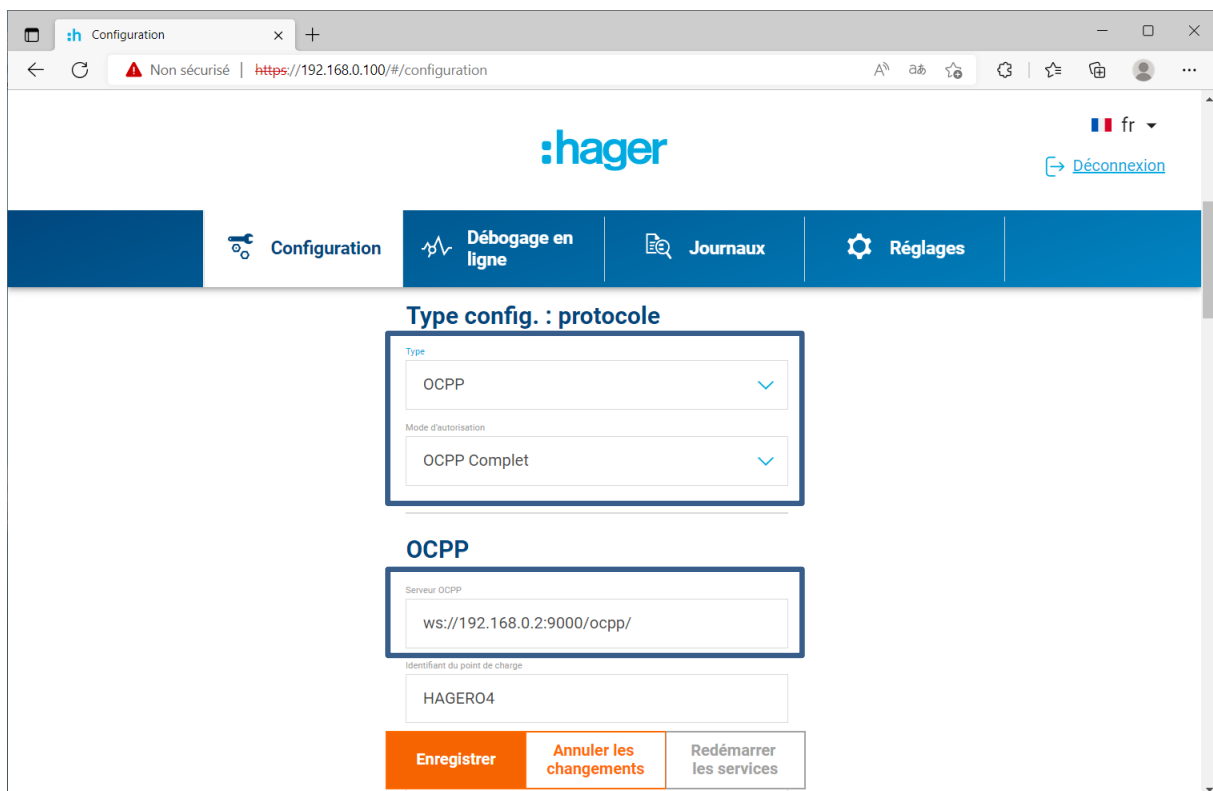


- Enregistrer dans le configurateur de la borne



- Cliquer sur le bouton connexion du logiciel de mise à jour des bornes

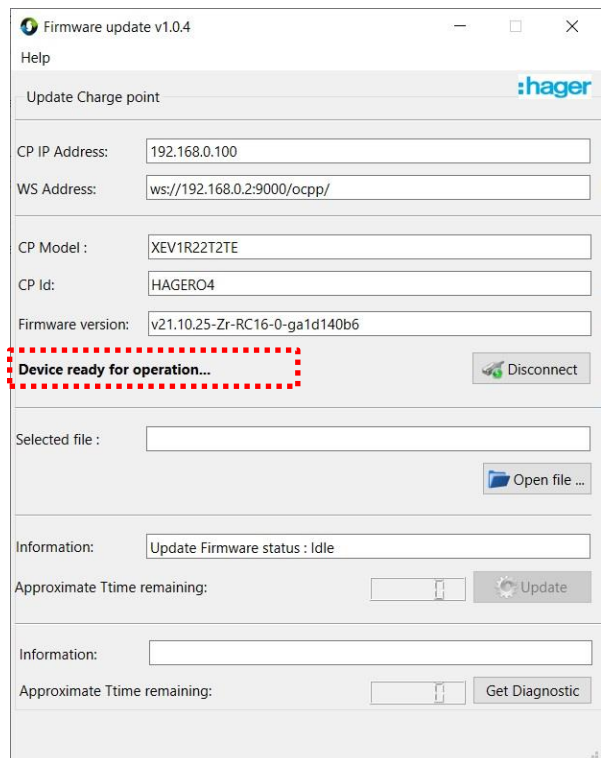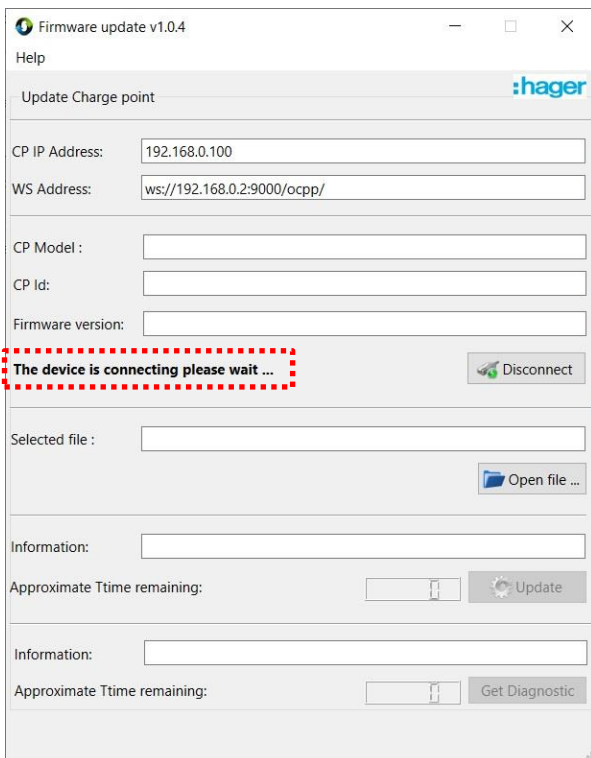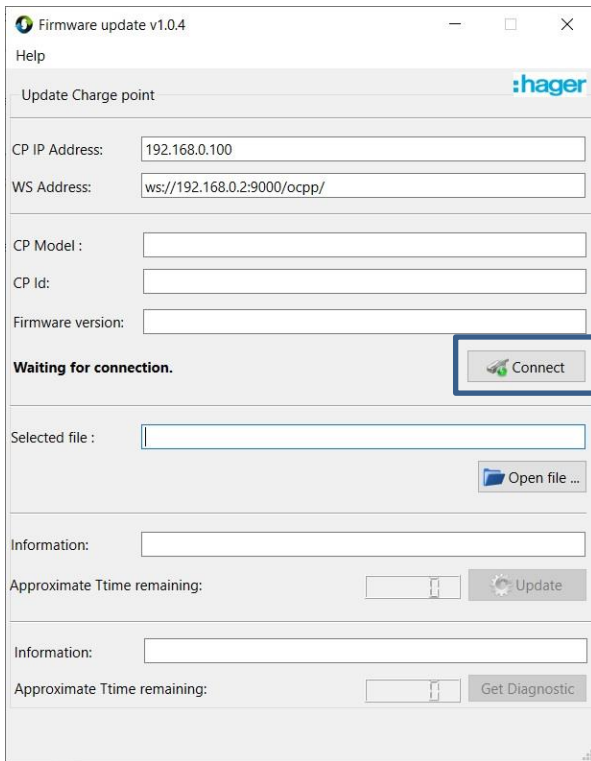


- Charger le fichier de mise à jour de la borne

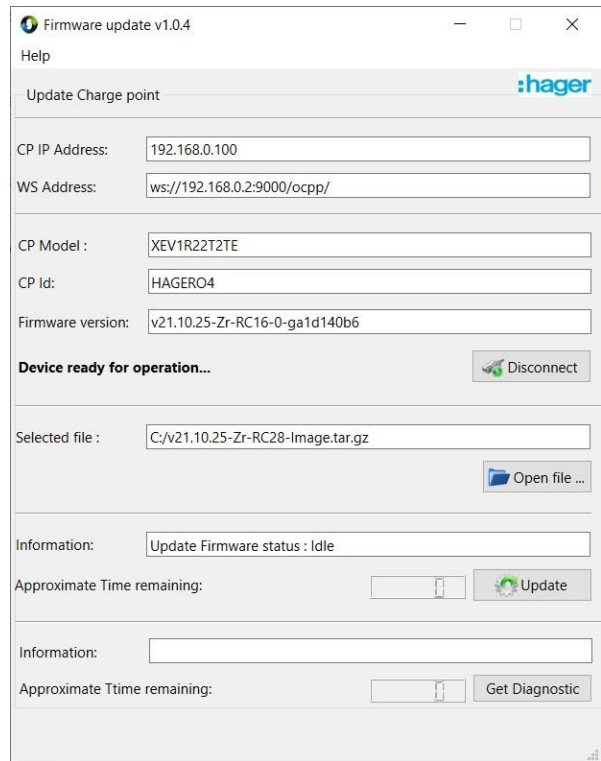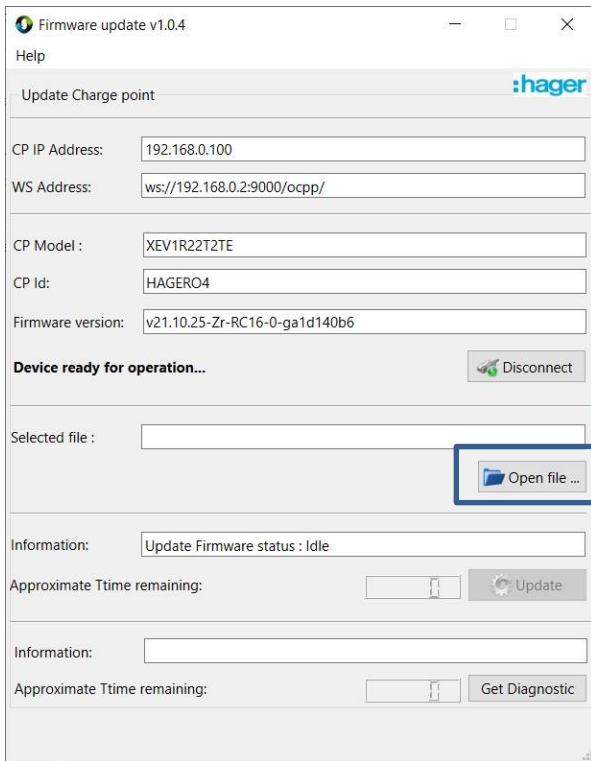

- Lancer l'update !/\ la mise à jour dure environ 30 minutes !/\

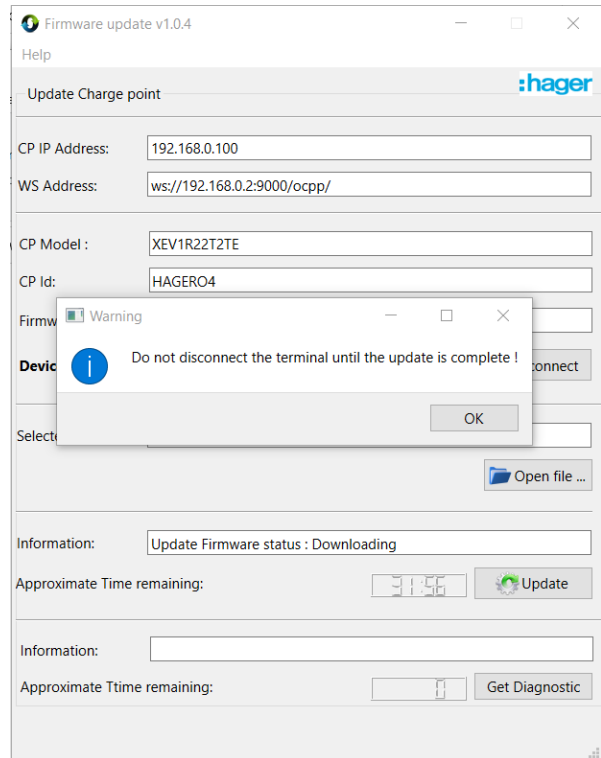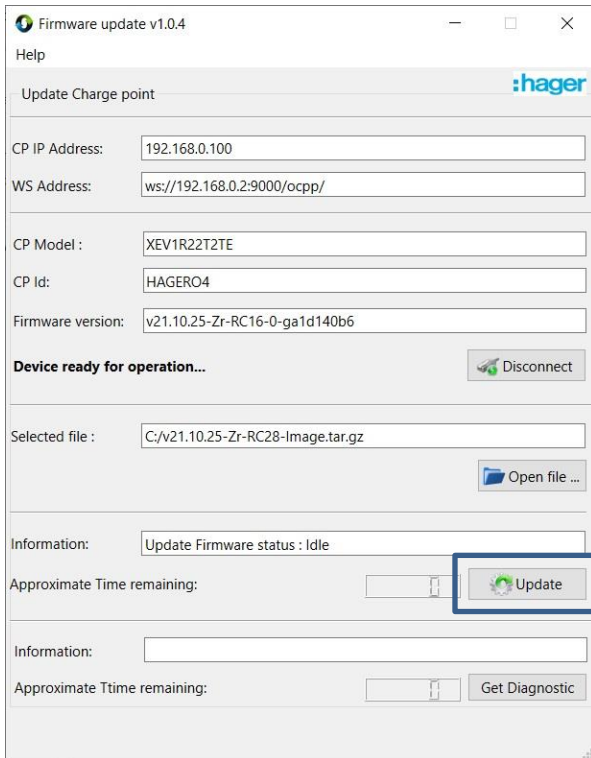

- Attendre que la MAJ soit terminée

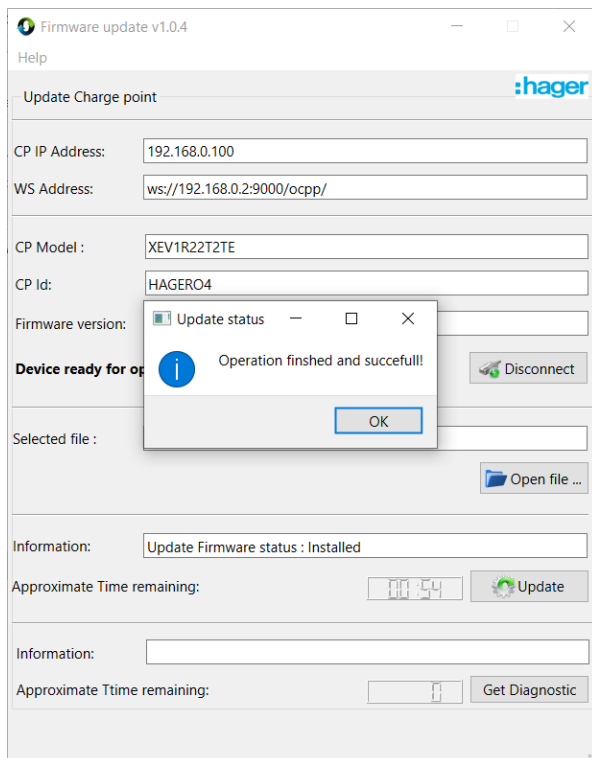

- Cliquer sur déconnecter
- Fermer le logiciel

#### Remarque :

Une borne de recharge XEV1R en version RC16 configurée en « autonome RFID » ou « autonome accès libre » clignote en blanc lorsqu'aucun véhicule n'est connecté à la borne (ni aucun câble RJ45) !

Pour corriger ce bug, faire la mise à jour logicielle et la passer en RC 28 !